


CALIBRAGEM ALINHADOR DIGITAL MODELO TEK DIG 2

WWW.tekline.com.br

CAMBER – CASTER

- 1- PREPARE O CALIBRADOR; NIVEL-O E COLOQUE OS EQUIPAMENTOS (D / E).
- 2- NIVEL OS BRAÇOS. DESLIGUE O EQUIPAMENTO. (FIG 1).

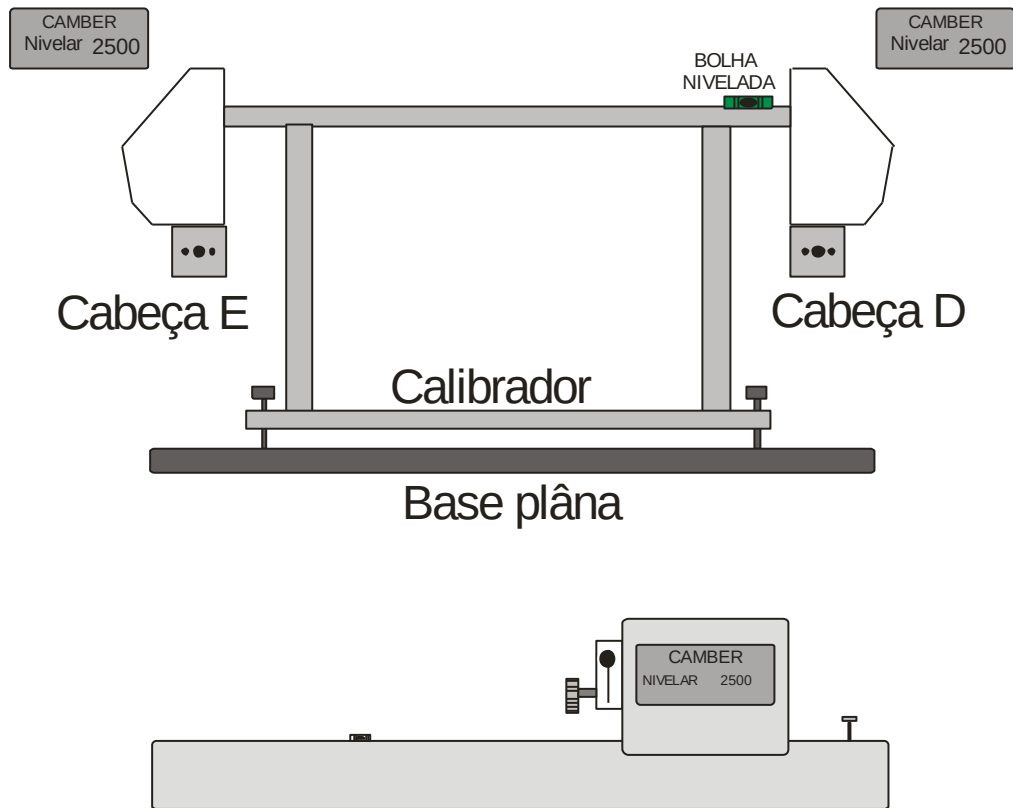



NOTA: Durante a calibragem em nível zero, os valores de devem ficar entre 2400 a 2600 NAS DUAS CABEÇAS D/E

- 3- PRESSIONE AS TECLAS **TRAVA E ZERO**; MANTENDO-AS PRESSIONADAS, LIGUE O EQUIPAMENTO E AGUARDE ALGUNS SEGUNDOS, ATÉ APAGAR A MENSAGEM: CAL.

4- APARECENDO A MENSAGEM **CAb**, EM SEGUIDA **000**, CONFIRA TODOS OS NÍVEIS E PRINCIPALMENTE O NÍVEL DO CALIBRADOR, TODOS DEVEM ESTAR NIVELADOS.

5- ACIONE A TECLA **TRAVA NAS DUAS CABEÇAS**.



6-APARECENDO A MENSAGEM **5.00**, COLOQUE AGORA OS (2) DOIS CALÇOS PADRÃO DE INCLINAÇÃO DE (5) CINCO GRAUS, CONFORME A FIG (2). SEMPRE NO SENTIDO DE CAMBER POSITIVO.

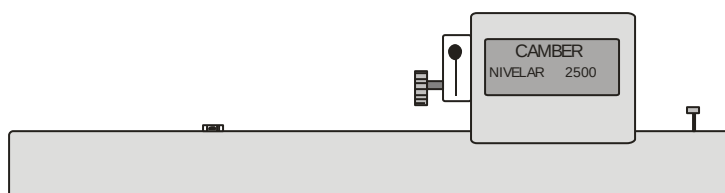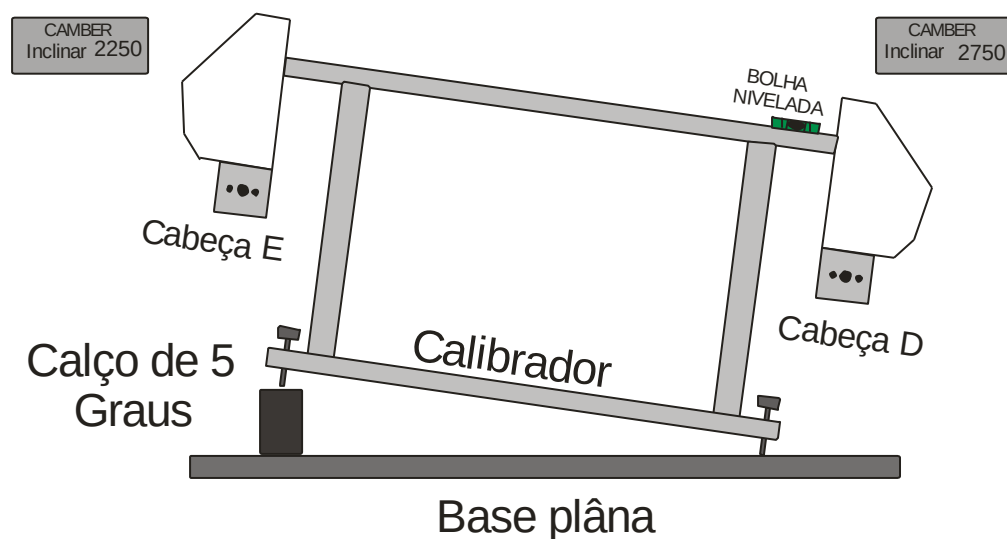

NOTA: Após colocar o calço de 5 Graus do outro lado, os valores devem ficar entre 2650 a 2850 Lado D e do lado E entre 2150 a 2350.

6- ACIONE A TECLA **TRAVA SOMENTE NA CABEÇA D**.


8- REPITA ESTES PASSOS NA OUTRA CABEÇA, CONFORME A (FIG 3).

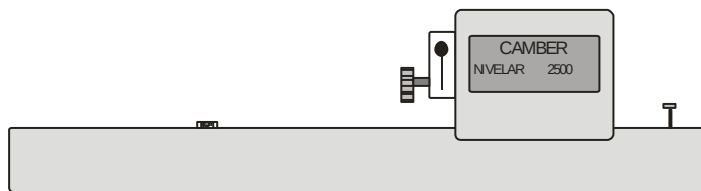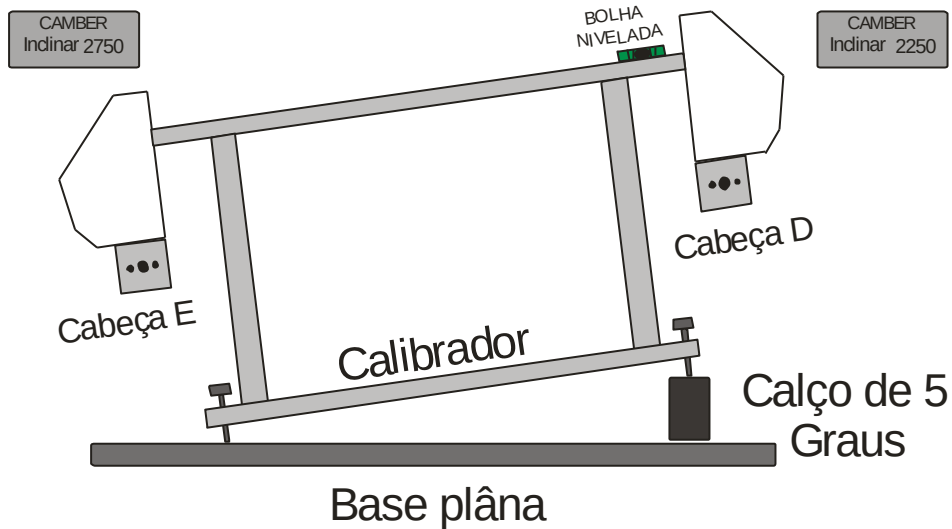

NOTA: Durante a calibragem após colocar o calço de 5 Graus, os valores devem ficar entre 2650 a 2850 Lado E e do lado D entre 2150 a 2350.

9- AGORA ACIONE A TECLA TRAVA NA CABEÇA E.

10- APARECENDO A MENSAGEM **HPI**, EM SEGUIDA **000** RETIRE OS (2) DOIS CALÇOS DE INCLINAÇÃO, CONFIRA OS NIVEIS DOS BRAÇOS.

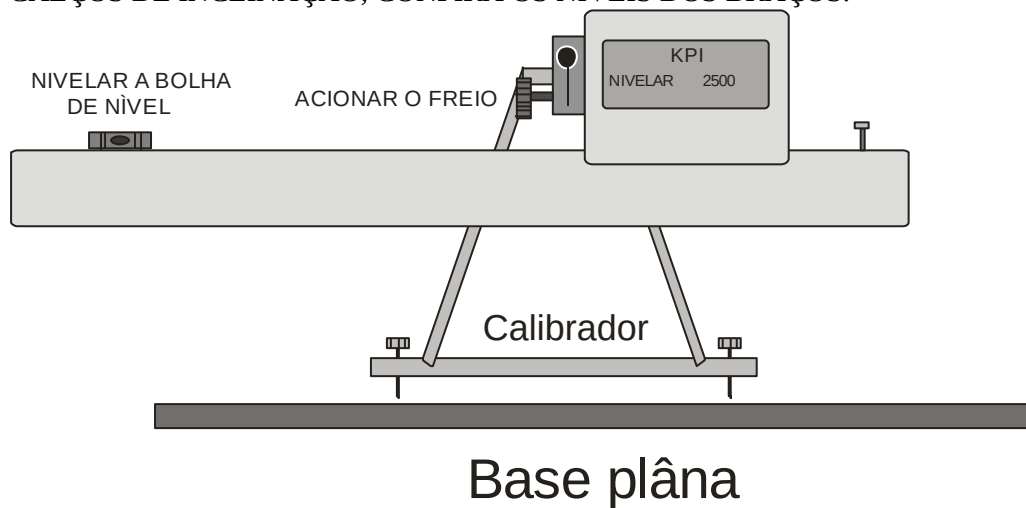

NOTA: Durante a calibragem em nível zero, os valores de devem ficar entre 2400 a 2600 Lado D e Lado E.